

# Технадзор77



## Отчет работы строительного контроля

Заказчик: #####

Период: Сентябрь 2019

Подрядчик:

Адрес: #####

г. Москва

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома ис  
деревянным каркасом, вблизи  
дер.#####. сентябрь2019

Лист  
1

# Технадзор77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
13.07.2019	При монтаже каркаса стен 1-го этажа применяется пиломатериал частично ниже 2-го сорта	устранено	
15.07.2019	На балке перекрытия 2 этажа частично использовался пиломатериал ниже 2-го сорта	устранено	
16.07.2019	Отклонение плоскости фундамента до 50 мм, отклонение фундаментного ростверка до 50 мм		
07.08.2019	При визуальном осмотре свесов кровли выявлено наличие волны.	устранено	
09.08.2019	Отсутствует отступ от края	устранено	
09.08.2019	Обнаружено намокание фанеры в местах отсутствия подкладочного ковра на кровле.	устранено	
27.08.2019	Выходы кабелей из стен установлены в разбежку от 50-100 мм.		
04.09.2019	Частично отсутствует температурный шов на фанере стен.		
04.09.2019	Перепады по фанере полов в районе дверных проемов до 3-4 мм.		

Инв. № Пс  
 Подп. и дат  
 Взам. инв №  
 Инв. № дубл.  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из  
 деревянным каркасом, вблизи  
 дер.#####, сентябрь 2019

# Технадзор77

**Раздел 2. Выезды на объект.**

Дата	Информация по выезду	ИТН
04.09.2019	Осмотр выполненных работ по обшивке стен OSB фанеры и полов из фанеры.	#####

ИТР ##### 1выезд

Име. № дубл	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома из деревянным каркасом, вблизи дер. #####, сентябрь 2019	Лист
						3

# Технадзор77

## Раздел 3. Фотоотчет.

Обшивка стен OSB фанерой и полов из фанеры.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из  
деревянным каркасом, вблизи  
дер.#####. сентябрь2019

Лист  
4

# Технадзор77

Перепады по фанере полов в районе дверных проемов до 3-4 мм.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из  
деревянным каркасом, вблизи  
дер. #####, сентябрь 2019

Лист
5

# Технадзор77

Перепады по фанере полов в районе дверных проемов до 3-4 мм.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома из деревянным каркасом, вблизи дер.#####, сентябрь2019	Лист
						6

# Технадзор77

Частично отсутствует температурный шов на фанере стен.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из  
деревянным каркасом, вблизи  
дер.#####. сентябрь2019

Лист
7