ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период:	**Март 2017**
Заказчик:	##########
Подярдчик:	
Адрес объекта:	
Организация осуществляющая функции строительного контроля	**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Раздел 1. Замечания/дефекты *(в т ом числе неисполнение договорных обязат ельст в)* выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
07.03.2017	Увеличены зазоры между щитами опалубки и стенами цоколя.		Заделать монтажной пеной
07.03.2017	Не обеспечен защитный слой бетона (мин 250 мм)		
12.03.2017	Отклонение арматуры от осей.		
12.03.2017	Коррозия на выпусках арматуры (столбы, стены)		
17.03.2017	Предыдущие замечания по акту не устранены		
22.03.2017	Усиление армирования в проемах не выполнено.		
22.03.2017	Выпуски арматуры стен цоколя в бетоне. Щели между щитами опалубки и стенами цоколя		
25.03.2017	Шиты опалубки по оси "А" не выровнены		
25.03.2017	Не обеспечен защитный слой бетона (мин 250 мм) в осях "А-В" и "9"		
28.03.2017		Все предыдущие замечания устранены	

Раздел 2. Выезды *(информация по произведенным за от чет ный период выездам)*:

Дата:	Информация по выезду:
21.02.2017	Мобилизация объекта. Уборка снега на строительной площадке
28.02.2017	Монтаж опалубки плиты перекрытия цокольного этажа
07.03.2017	Монтаж опалубки плиты перекрытия цокольного этажа. Армирование нижнего пояса плиты.
11.03.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя
12.03.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Установка опалубки консолей
17.03.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Установка опалубки балок
22.03.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Установка опалубки
25.03.2017	Армирование плиты перекрытия цоколя. Установка опалубки
28.03.2017	Выполнены работы по армированию и монтажу плиты перекрытия. Разрешается бетонирование плиты

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. *(проверка проект ной документ ации, реквизит ы паспорт ов, серт ификат ов и др. документ ов о качест ве пост авляемых на площадку мат ериалов и изделий)*

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. *(оценка соот вет ст вия выполняемых работ проект у, от мет ки о допущенных от ст уплениях и т .д.)*

№	Наименование:
1	Увеличены зазоры между щитами опалубки и стенами цоколя.
2	Не обеспечен защитный слой бетона (мин 250 мм)
3	Отклонение арматуры от осей.
4	Коррозия на выпусках арматуры (столбы, стены)
5	Усиление армирования в проемах не выполнено.
6	Выпуски арматуры стен цоколя в бетоне. Щели между щитами опалубки и стенами
7	Шиты опалубки по оси "А" не выровнены
8	Не обеспечен защитный слой бетона (мин 250 мм) в осях "А-В" и "9"

Приемочный контроль. *(Специальные журналы работ , журнал авт орского надзора, акт ы на скрыт ые работ ы)*

№	Наименование:
1	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Раздел 3. Фотоотчет:

Фото1. Монтаж опалубки плиты перекрытия

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома. Отчет март 2017	Лист
						5

Фото2. Армирование нижнего пояса плиты

Фото 3. Зазоры между щитами опалубки и стенами цоколя

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв №	Подп. и дата	Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома. Отчет март 2017	Лист
						7

Фото 4. Отклонение арматуры от осей. Армокаркас не очищен от бетона

Фото 5 Замечания по армированию плиты устранены

Фото 6. Бетонирование плиты

Фото 7 Паспорт на товарный бетон

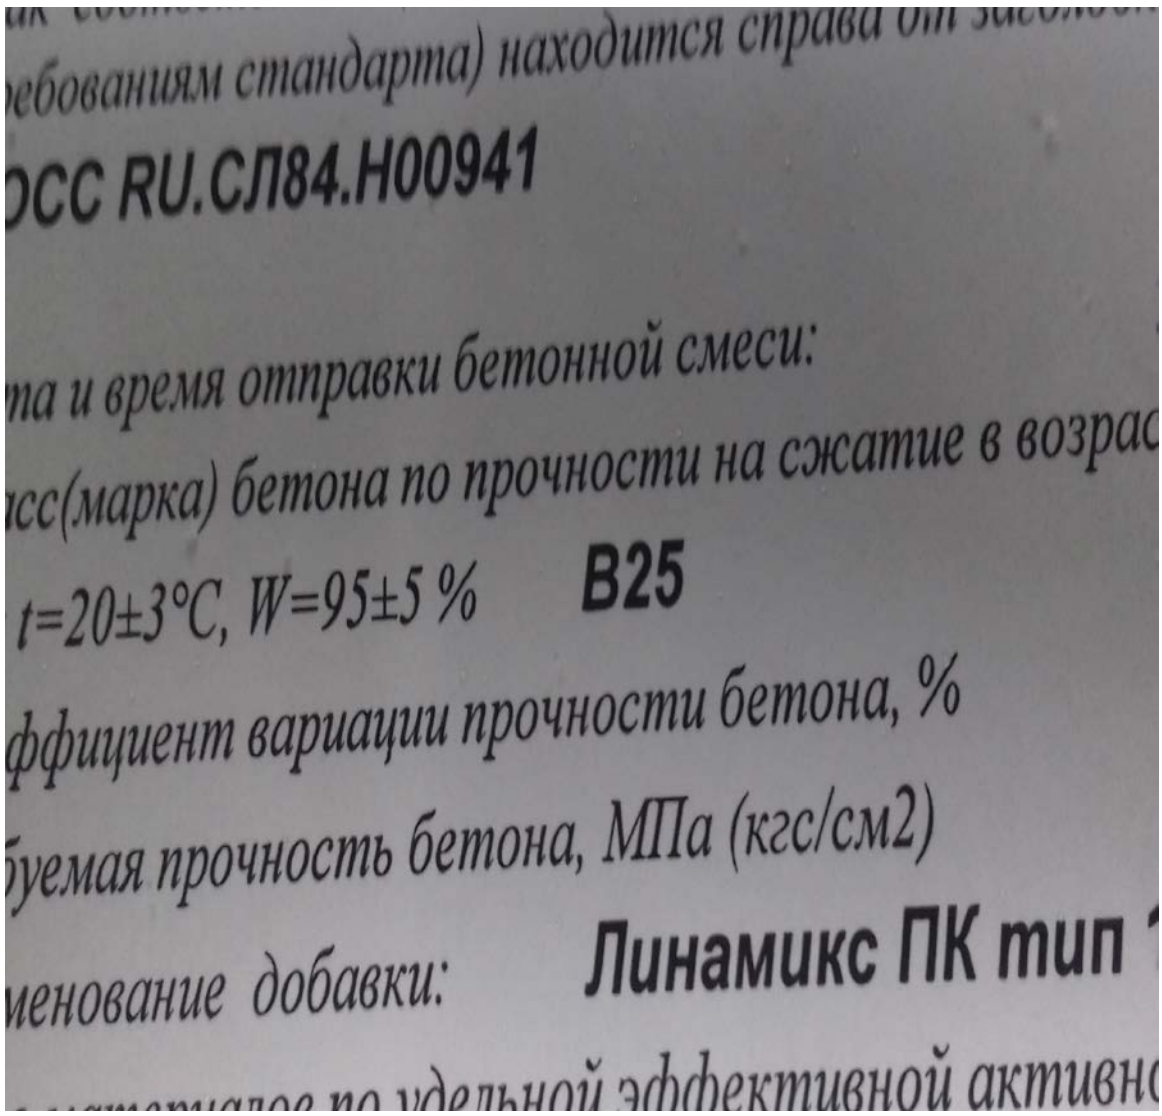

ебованиям стандарта) находится справа от заголо

ОСС RU.СЛ84.Н00941

та и время отправки бетонной смеси:

асс(марка) бетона по прочности на сжатие в возрас

t=20±3°C, W=95±5 % **В25**

ффициент вариации прочности бетона, %

буемая прочность бетона, МПа (кгс/см2)

менование добавки: **Линамикс ПК тип 1**

материалов по удельной эффективной активно